Утвержден 5К1.550.151 РЭ-ЛУ ГОСРЕЕСТР 24291-03

ГИГРОМЕТР

БАЙКАЛ-2ВМ

Руководство по эксплуатации 5К1.550.151 РЭ-ЛУ







Содержание

1.	Описание и работа гигрометра	3
	1.1. Назначение гигрометра	3
	1.2. Технические характеристики	5
	1.3. Состав гигрометра и комплектность	7
	1.4. Устройство и работа	10
	1.5. Маркировка и пломбирование	
	1.6. Упаковка	16
2.	Использование по назначению	
	2.1. Эксплуатационные ограничения	16
	2.2. Подготовка гигрометра к работе	
	2.3. Использование гигрометра	23
3.	Техническое обслуживание гигрометра	24
	3.1. Общие указания	24
	3.2. Меры безопасности	24
	3.3. Порядок технического обслуживания гигрометра	25
4.	Текущий ремонт гигрометра	25
5.	Транспортирование и хранение	27
6.	Методика поверки	
7.	Гарантии изготовителя	
8.	Сведения о рекламациях	
9.	Сведения о поверке (калибровке)	39
10.	Свидетельство о приемке	40
	Свидетельство об упаковывании	
	іложение А	
При	іложение Б	45
	іложение В	
При	іложение Д	47
При	іложение E	49

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, работой и правилами обслуживания гигрометров БАЙКАЛ-2ВМ.

К работе с гигрометром допускаются лица, имеющие квалификацию слесаря КИПиА не ниже 4 разряда, ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

1. Описание и работа гигрометра

1.1. Назначение гигрометра

Гигрометр БАЙКАЛ-2ВМ 1.1.1. гигрометр) дальнейшем собой непрерывно представляет автоматический показывающий действующий прибор, предназначенный для измерения объемной доли влаги (далее ОДВ) в азоте, кислороде, воздухе, углекислом газе, водороде, метане, инертных других газах ИХ смесях, И И взаимодействующих с фосфорным ангидридом.

Гигрометр может использоваться в технологических производствах связанных с контролем влажности газов, а также в лабораториях для научных исследований.

По эксплуатационной законченности гигрометр относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997-84 и состоит из блока измерений и датчика со встроенной оболочкой 5К5.887.121.

По защищенности от воздействия окружающей среды блок измерений и датчик гигрометра имеют исполнение, защищенное от попадания внутрь твердых тел (степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96).

Гигрометр не является источником загрязнений для окружающей среды и безопасен для жизни и здоровья людей.

5K5.887.121 датчика гигрометра Оболочка имеет маркировку 1ExdIICT3 X. Датчик со встроенной оболочкой 5K5.887.121 применяться во взрывоопасных зонах помещений классов 1 и 2 по классификации ГОСТ Р 51330.9-99 и зонах классов В-1а, В-1б по классификации гл. 7.3 ПУЭ, образовываться В которых МОГУТ взрывоопасные смеси газов или паров с воздухом категорий IIA, IIB, IIC по ГОСТ Р 51330.11-99 групп Т1, Т2, Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99.

Правила применения датчиков со встроенной оболочкой 5К5.887.121 во взрывоопасных зонах - в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13-99, гл. 7.3 ПУЭ, настоящего руководства по эксплуатации с обязательным выполнением особых условий безопасной эксплуатации, обусловленной знаком «Х» в маркировке взрывозащиты и указанных в п. 2.1.1.

Оболочка 5К5.887.121 датчика имеет исполнение, защищенное от проникновения пыли и от сплошного разбрызгивания степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96.

Датчик гигрометра со встроенной оболочкой 5К5.887.121, побудитель расхода газа эжекторного типа, могут устанавливаться во взрывоопасных зонах класса В-1а по ПУЭ, в которых возможно образование взрывоопасных газовых смесей.

Блок измерений гигрометра общего назначения должен устанавливаться за пределами взрывоопасных зон.

- 1.1.2 Нормальные условия применения гигрометра:
- температура анализируемого газа и окружающего воздуха плюс (20±5) °C;
- атмосферное давление от 94,5 до 104,6 кПа (от 710 до 785 мм рт. ст.);
- относительная влажность окружающего воздуха не более 80 %;
- электрическое напряжение питания от 187 до 242 В частотой от 49 до 51 Гц;
- отклонение входного давления анализируемого газа от давления настройки не более ±6 %.
 - 1.1.3. Рабочие условия применения гигрометра:
- температура анализируемого газа и окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50°С;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- относительная влажность окружающего воздуха 80 % при температуре плюс 35°C и более низких температурах без конденсации влаги;
- входное давление газа в пределах, указанных в данном руководстве. Остальные параметры соответствуют нормальным условиям применения.
- 1.1.4. Гигрометр выполнен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.1.5. Анализируемые газы по своему составу должны соответствовать требованиям действующих на них стандартов и не содержать примесей, вызывающих коррозию стали 12X18H10T ГОСТ 5632-72, щелочных примесей и примесей, реагирующих с фосфорным ангидридом.
- 1.1.6. Гигрометр, в зависимости от входного давления анализируемого газа, изготавливают в исполнениях, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование и исполнение гигрометра	Обозначение исполнения	Избыточное давление анализируемого газа МПа (кгс/см²)	
Байкал-2ВМ с датчиком на высокое давление	5K1.550.151	от 0,16 до 40 (от 1,6 до 400)	
Байкал-2ВМ с датчиком на низкое давление	5K1.550.151-01	от 0,03 до 0,16 (от 0,3 до 1,6)	
Байкал-2ВМ с датчиком на разрежение	5K1.550.151-02	от минус 0,005 до плюс 0,03 (от минус 0,05 до плюс 0,3)	

1.2. Технические характеристики

- 1.2.1. Отсчетное устройство гигрометра имеет четыре десятичных разряда. Цена единицы наименьшего разряда отсчетного устройства гигрометра должна быть:
 - 0,001 млн⁻¹ для диапазона измеряемой ОДВ 0-1 млн⁻¹;
 - 0,01 млн⁻¹ для диапазона измеряемой ОДВ 1-10 млн⁻¹;
 - 0,1 млн⁻1 для диапазона измеряемой ОДВ 10-100 млн⁻1;
 - 1 млн⁻¹ для диапазона измеряемой ОДВ 100-1000 млн⁻¹.
- 1.2.2. Номинальный расход анализируемого газа через чувствительный элемент при температуре окружающего воздуха плюс 20°С и атмосферном давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) 100 см³/мин.

Расход анализируемого газа через гигрометр не более 1000 см³/мин.

- 1.2.3. Давление сжатого воздуха на входе «ВХОД ВОЗДУХА» побудителя расхода газа от 250 до 800 кПа (2,5-8 кгс/см²).
- 1.2.4. Гигрометр имеет устройство сигнализации в виде сигнальной лампы о перегрузке по влажности анализируемого газа, срабатывающее при ОДВ более 1000 млн⁻¹.
- 1.2.5. Гигрометр имеет устройство сигнализации в виде сигнальной лампы о неисправности чувствительного элемента.
- 1.2.6. Гигрометр имеет устройство для задания индексов сигнализации в диапазонах 1-10, 10-100, 100-1000 млн $^{-1}$.
- 1.2.7. Гигрометр имеет устройство сигнализации о превышении в анализируемом газе заданного значения ОДВ в диапазонах 1-10, 10-100, 100-1000 млн⁻¹ в виде сигнальной лампы и «сухих» контактов электромагнитного реле. Допустимый ток через контакты реле не должен быть более 0,5 А при максимальном напряжении 30 В.
- 1.2.8. Погрешность срабатывания устройства сигнализации о достижении в анализируемом газе заданного значения ОДВ не более $\pm 5\%$.
- 1.2.9. Электрическая мощность, потребляемая гигрометром, не превышает 27 Вт.
- 1.2.10. Габаритные размеры и масса составных частей гигрометра указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование гигрометра	Наименование составных частей гигрометра	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	
Байкал-2ВМ:		240×145×355 240×145×320	6 4	
Байкал-2ВМ: ● с датчиком на разрежение	Датчик Блок измерений Побудитель расхода газа	240×145×355 240×145×320 230×170×130	6 4 4	

- 1.2.11. Гигрометр имеет четыре диапазона измерений ОДВ, 0-1, 1-10, 10-100, 100-1000 млн⁻¹.
- 1.2.12. Гигрометр имеет унифицированный выходной сигнал 0-5 мА или 4-20 мА для каждого диапазона.

Номинальная статическая характеристика преобразования в унифицированный выходной сигнал выражается формулой:

• для выходного сигнала 0-5 мА:

$$B_{\text{Bbix}} = \frac{I_{\text{Bbix}}}{5} \cdot B_{\text{H}} \tag{1}$$

• для выходного сигнала 4-20 мА:

$$B_{\text{вых}} = \frac{I_{\text{вых}} - 4}{16} \cdot B_{\text{H}}$$
 (2)

где B_{вых} – объемная доля влаги, млн⁻¹;

Івых – значение выходного унифицированного сигнала, мА;

В_н – верхний предел диапазона измерений, 1, 10, 100 или 1000 млн⁻¹;

4; 5; 16 – нормирующие коэффициенты.

1. Гигрометр имеет устройство сигнализации в виде «сухих» контактов электромагнитного реле о диапазоне измерения ОДВ по унифицированному выходному сигналу. Допустимый ток через контакты электромагнитного реле должен быть не более 0,5 А при максимальном напряжении 30 В.

2.

- 1.2.14. Пределы допускаемой основной приведенной (к верхним пределам диапазонов измерений) погрешности по цифровому табло $(\delta_{op}, \%)$ и выходному унифицированному сигналу $(\delta'_{op}, \%)$ равны:
 - ±10 % для диапазона измерения 0-1 млн⁻¹;
 - ±4 % для диапазона измерения 1-10 млн⁻¹;
 - ±2,5 % для диапазонов измерения 10-100 млн⁻¹, 100-1000 млн⁻¹.
- 1.2.15. Пределы допускаемого изменения основной приведенной погрешности гигрометра за 30 сут непрерывной работы (стабильность гигрометра) на одном и том же анализируемом газе равны $0.5 \, \delta_{op}$.
- 1.2.16. Время установления показаний гигрометра при нормальных условиях применения не более 90, 15, 6 мин, соответственно для диапазонов измерения 0-1, 1-10, 10-100, 100-1000 млн⁻¹.
- 1.2.17. Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности (δ_{tp} , %) гигрометра, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10°C от температуры плюс (20±5)°C в пределах рабочих условий применения не более ±2 %.
- 1.2.18. Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности (δ_{PaP} , %) гигрометра, вызванной изменением атмосферного давления на каждые 3,3 кПа (25 мм. рт. ст.), в диапазоне от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) не более ± 2 %.
- 1.2.19. Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности (δ_{PrP} , %), вызванной отклонением входного давления анализируемого газа от давления настройки гигрометра, на каждые 30 % в пределах рабочих условий применения ± 2 %.
 - 1.2.20. Средний срок службы гигрометра 8 лет.

Ресурс гигрометра - 45000 ч.

- 1.2.21. Сведения о содержании драгоценных металлов:
- платина 0,4044 г;
- родий 0,1908 г.

1.3. Состав гигрометра и комплектность

1.3.1. Комплект поставки гигрометра соответствует таблице 3.

Таблица 3.

Наименование и исполнение гигрометра	Обозначение исполнения	Наименование составных частей комплекта	Обозначени е составных частей	К-во, шт.
Гигрометр	5K1.550.151	Блок измерения	5K2.390.130	1
Байкал-2BM с датчиком на		Датчик на высокое давление	5K2.844.122	1
высокое давление		Комплект запасных частей	5K4.070.251	1
		Комплект принадлежностей	5K4.072.113	1
		Комплект монтажных частей	5K4.075.131	1
		Комплект электрических схем	5K4.079.041	1
Гигрометр	5K1.550.151-01	Блок измерения	5K2.390.130	1
Байкал-2BM с датчиком на		Датчик на низкое давление	5K2.844.123	1
низкое давление		Комплект запасных частей	5K4.070.251	1
		Комплект принадлежностей	5K4.072.113	1
		Комплект монтажных частей	5K4.075.131	1
		Комплект электрических схем	5K4.079.041	1
Гигрометр Байкал-2ВМ с датчиком на разрежение	5K1.550.151-02	Блок измерения	5K2.390.130	1
раорожопио		Датчик на разрежение	5K2.844.124	1
		Побудитель расхода	5K5.150.135	1
	, 0	Комплект запасных частей	5K4.070.251	1
		Комплект принадлежностей	5K4.072.114	1
		Комплект монтажных частей	5K4.075.131	1
		Комплект электрических схем	5K4.079.041	1

1.3.2. Комплект запасных и монтажных частей гигрометра соответствует таблице 4.

Таблица 4.


Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	
	<u>Комплект запасных частей 5К4.070.251</u>		
5K5.184.099-01	Элемент чувствительный	1	
5K6.452.295-08	Трубка	1	
	20 % раствор ортофосфорной кислоты "ХЧ"		
	ГОСТ 6552-80 в дистиллированной воде 40 мл (в колбе 5K7.350.000)	80 мл	
5K8.611.095	Пластина	1	
5K8.626.222	Трубка	1	
5K8.683.289-01	Прокладка	6	
5K8.684.856	Прокладка	1	
H5K8.652.130	Ниппель прижимной	3	
H5K8.658.013	Гайка накидная	1	
	Вставка плавкая	_	
	ВП1-1-0,5А АГО 481.303 ТУ	3	
	Трубка 3.31 ТВ – 40.6 белая 1 сорт ГОСТ 19034-82	0,05 м	
	Трубка ПВХ4×1,5 ТУ6-01-1196-79	0,3 м	
T) / 0.00	Комплект принадлежностей 5К4.072.113		
ТУ 6-82	Устройство для измерения расхода газа УИРГ – 2А	4	
5K0.283.00 ТУ	VONETOKE OFOREDAMONIAN OVON	1	
5K4. 079.041	Комплект электрических схем Комплект принадлежностей 5К4.072.114		
5K5.183.039	·	1	
5K4. 079.041	Устройство для измерения расхода газа УИРГ – 2Р Комплект электрических схем	1	
JN4. 07 9.04 I		ı	
5K6.354.086	Комплект монтажных частей 5К4.075.131 Ключ	1	
5K6.453.082*	*Тройник	1	
5NO.455.002	*Трубка ПВХ4×1,5 ТУ6-01-1196-79	2 м	
	Вилка ОНЦ-РГ-09-4/18 В12 БР0.364.082 ТУ	1	
	Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14 В12 БР0.364.082 ТУ	1	
	Вилка ОНЦ-РГ-09-10/22 В12 БР0.364.082 ТУ	1	
	Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1 БР0.364.082 ТУ	1	
*5K6.644.022-02	Кабель "СЕТЬ"	1	
*5K6.640.260	Жгут № 1	1	
*5K6.640.261	Жгут № 2	1	
	*Трубка ПВХ4×1,5 ТУ6-01-1196-79 (2м) и тройник		
	5К6.453.082 для гигрометра БАЙКАЛ-2ВМ с датчиком на		
	разрежение		

 $^{^{\}star}$ - Поставляется по согласованию с заказчиком и за дополнительную плату.

- 1.3.3. В комплекте с гигрометром поставляются следующие эксплуатационные документы:
 - «Гигрометр кулонометрический БАЙКАЛ-2ВМ руководство по эксплуатации 5К1.550.151» РЭ;
 - «Устройство для измерения расхода газа УИРГ. Аттестат методики выполнения измерений расхода газа» 5К0.283.000ДА;
 - «гигрометры кулонометрические. Методы регенерации чувствительных элементов. Типовые технологические процессы» СТП 5КО.054.016-02;
 - Разрешение на применение Ростехнадзора;
 - Сертификат соответствия.

1.4. Устройство и работа

- 1.4.1. Работа гигрометра основана на непрерывном извлечении влаги из дозируемого потока анализируемого газа высокоэффективным сорбентом и одновременном электролитическом разложении извлеченной влаги под действием постоянного напряжения на водород и кислород и измерении тока электролиза.
 - 1.4.2. Принцип действия гигрометра иллюстрируется на рисунке 1.

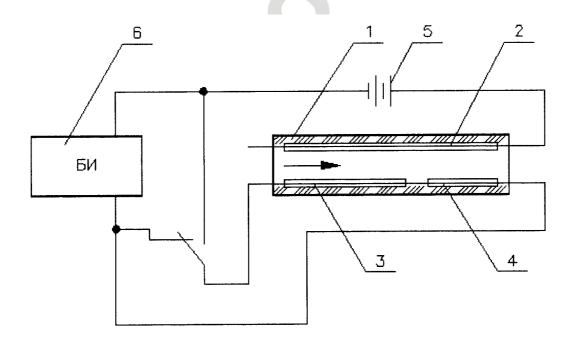

1 – корпус; 2 – электрод общий; 3 – электрод рабочей части чувствительного элемента; 4 - электрод контрольной части чувствительного элемента; 5 – источник питания; 6 – блок измерений.

Рисунок 1. Функциональная схема гигрометра.

В канале цилиндрического стеклянного корпуса 1 размещены родиевые электроды 2 – общий, 3 – рабочий, 4 – контрольный, выполненные в виде геликоидальных несоприкасающихся спиралей. Электроды 3 и 4 расположены последовательно друг за другом по ходу газового тракта и впечены в стекло. Между электродами нанесена пленка частично гидратированной пятиокиси фосфора P_2O_5 , обладающей высокой влагосорбирующей способностью. Стеклянный корпус в сочетании с электродами образует кулонометрический чувствительный элемент.

Через чувствительный элемент в направлении, указанном стрелкой, анализируемый непрерывно проходит газ. расход поддерживается постоянным, величина которого выбрана таким образом, чтобы практически вся влага извлеклась из потока анализируемого газа пленкой пятиокиси фосфора. К электродам приложено напряжение от источника постоянного тока 5, величина которого превышает потенциал Таким образом, одновременно с непрерывным воды. разложения количественным поглощением влаги пленкой сорбирующего вещества электролитическое разложение поглощенной установившемся режиме ток электролиза, контролируемый блоком измерений, является мерой абсолютного содержания влаги в газе.

В процессе работы чувствительного элемента происходит постепенное уменьшение активной поверхности сорбирующей влагу пленки пятиокиси фосфора, что приводит к неполному извлечению влаги, а, следовательно, к возрастанию погрешности измерения. Уменьшение поверхности происходит в результате загрязнения пленки механическими примесями и полимеризующимися на ней компонентами анализируемого газа и в результате постепенного выноса пленки газовым потоком.

В связи с перечисленным, во время эксплуатации гигрометров количество влаги, не извлеченной в чувствительном элементе, постепенно увеличивается, что приводит к увеличению погрешности измерения.

Зная законы распределения тока по длине чувствительного элемента и величину участка чувствительного элемента, занимаемого электродом 4, можно по величине тока электролиза в цепи электродов 4 и 2 определить полноту извлечения влаги в чувствительном элементе.

Конструктивно гигрометр состоит из блока измерения и датчика.

- С целью проверки полноты извлечения влаги в конструкции гигрометра предусмотрена возможность контроля полноты извлечения влаги в чувствительном элементе, в виде сигнальной лампы «ОТКАЗ», расположенной на передней панели блока измерений.
 - 1.4.3. Обеспечение взрывозащищенности
- 1.4.3.1. Взрывозащищенность оболочки 5К5.887.121 обеспечивается заключением электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку по ГОСТ 22782.6-81, которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую среду, а также соблюдением

общих технических требований к взрывозащищенному электрооборудованию по ГОСТ 22782.0-81 и ГОСТ Р 51330.13-99.

Электрические параметры сети, подаваемой в оболочку, соответствуют системе безопасного сверхнизкого напряжения:

- род тока постоянный;
- напряжение не более 40 В;
- потребляемый ток в режиме измерения не более 15 мА, а при коротком замыкании не более 50 мА;
- потребляемая мощность в режиме измерения не более 0,6 Вт, а при коротком замыкании не более 2 Вт;
- электрические цепи питания установлены на изоляторах;
- кабель, предназначенный для подачи питания должен иметь сечение жилы не менее 0,5 мм² и должен выдерживать без нагрева ток короткого замыкания;
- оболочка 5К5.887.121, датчик и блок измерений имеют заземляющие зажимы;
- трансформатор, с вторичной обмотки которого подается питание в оболочку 5К5.887.121, выдерживает продолжительное время без нагрева ток короткого замыкания.
- при коротком замыкании цепей питания, подаваемого в оболочку 5К5.887121, на блоке измерений загораются одновременного лампочки «ОТКАЗ» и «ПЕРЕГРУЗКА».


1.4.3.2. Взрывонепроницаемая оболочка состоит из корпуса и крышки, изготовленных из стали. Внутри корпуса неподвижно закреплен кронштейн с чувствительным элементом. К основанию корпуса приварены штуцеры, в которых установлены огнепреградители, и втулка для прямого ввода кабеля. Крышка выполнена из трубы с приваренным фланцем. С другой стороны трубы нарезана резьба для завинчивания крышки в корпус, и приварена бобышка для стопорения крышки с корпусом.

Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается использованием взрывозащиты. Взрывонепроницаемые цилиндрические шелевой резьбовые соединения обозначены надписью «ВЗРЫВ» с указанием FOCT 22782.6-81 допустимых ПО параметров взрывозащиты. Взрывонепроницаемость обеспечивается кабеля прямого ввода уплотнением C ПОМОЩЬЮ эластичного резинового Взрывоустойчивость оболочки проверяется при ее изготовлении путем гидравлических испытаний избыточным давлением 0,9 МПа за время не менее 10 с. Отсутствие легких сплавов с содержанием магния более 6 % фрикционную искробезопасность. Электростатическая обеспечивает искробезопасность обеспечивается отсутствием пластмассовых наружных частей оболочки. Крепежные детали, а также контактные токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами. Максимальная температура наружной поверхности, внутренних

частей оболочки и датчика не превышает плюс 60°С. На крышке имеется предупредительная надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».


- 1.4.3.3. Требования к размерам оболочки, шероховатостям поверхности, материалам, покрытиям, зазорам, маркировке по взрывозащите и предупредительным надписям приведены в чертеже взрывозащиты (см. Приложение Г).
- 1.4.3.4. Датчики гигрометров в зависимости от входного давления (см. таблицу 1) выполнены по разным газовым схемам. Принципиальные газовые схемы гигрометров приведены на рисунках 2, 3, 4.
- 1.4.4. Оболочка 5К5.887.121 встроена в корпусе датчика из алюминиевых сплавов с содержанием магния менее 6 %. Кроме того, в датчике установлены стабилизатор давления газов, выполненный из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. На передней панели датчика установлена рамка 5К8.636.142, изготовленная из полистирола УПС 1002, площадь которой менее 64 см².

Стабилизатор служит для понижения давления газа, подаваемого в оболочку 5К5.887.121.

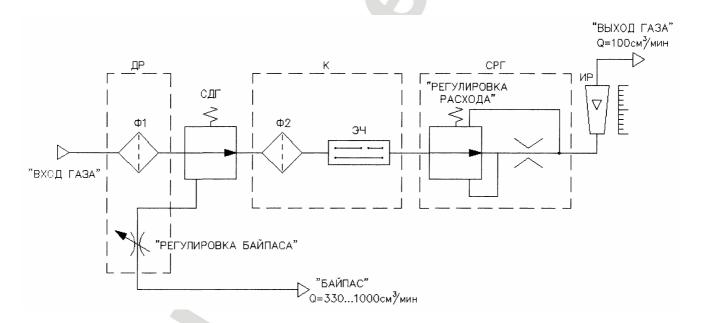


ДР – дроссель; ИР – индикатор расхода; К – оболочка; СДГ – стабилизатор давления газа; СРГ – стабилизатор расхода газа; Ф1 – фильтр; Ф2 – фильтр; ЭЧ – элемент чувствительный.

Рисунок 2. Схема газовая принципиальная гигрометра на высокое давление.

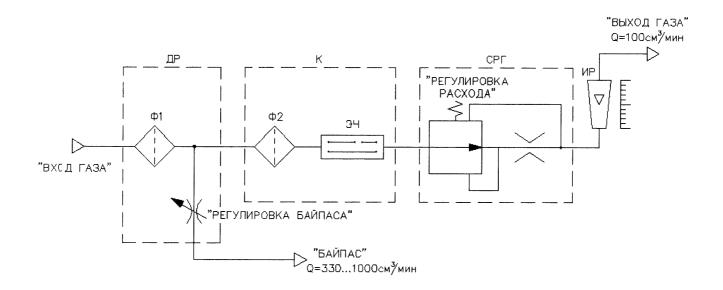

ДР – дроссель; ИР – индикатор расхода; К – оболочка; СРГ – стабилизатор расхода газа; Ф1 – фильтр; Ф2 – фильтр; ЭЧ – элемент чувствительный.

Рисунок 3. Схема газовая принципиальная гигрометра на низкое давление.

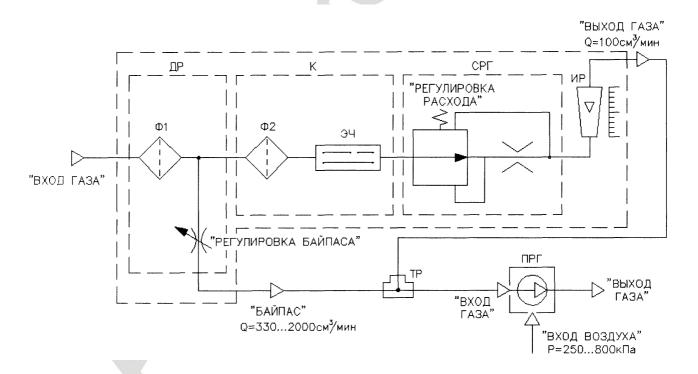

ДР – дроссель; ИР – индикатор расхода; К – оболочка; ПРГ – побудитель расхода газа; СРГ – стабилизатор расхода газа; Ф1 – фильтр; Ф2 – фильтр; ЭЧ – элемент чувствительный; ТР – тройник 5К6.453.082.

Рисунок 4. Схема газовая принципиальная гигрометра на разрежение.

Для поддержания постоянного расхода через оболочку 5К5.887.121 установлен стабилизатор расхода газа, выполненный из нержавеющей стали. Газовые линии выполнены трубками Ø2×0,5 из стали 12X18H10T.

1.4.5. Комплект электрических принципиальных схем согласно 5К4.079.041 уложен в тарный ящик.

1.5. Маркировка и пломбирование

1.5.1. На лицевой панели датчика нанесены надписи: «БАЙКАЛ-2ВМ», «ДАТЧИК НА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ» или «ДАТЧИК НА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ» или «ДАТЧИК НА РАЗРЕЖЕНИЕ», «РАСХОД ГАЗА», знак Госреестра, знак соответствия и код МГ02

На крышке взрывонепроницаемой оболочки 5К5.887.121 нанесены надписи: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ», 1ExdIICT3 X, IP54, а на фирменной табличке знак соответствия и код МГ02.

- 1.5.2. На верхней крышке датчика нанесена надпись «РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА».
- 1.5.3. На задней стенке корпуса датчика нанесены надписи: «КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ОТ БЛОКА ИЗМЕРЕНИЙ», «ВХОД ГАЗА», «БАЙПАС», «ВЫХОД ГАЗА», «РЕГУЛИРОВКА БАЙПАСА».
- 1.5.4. На задней стенке датчика укреплена планка, на которой нанесены:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - условное обозначение гигрометра;
 - климатическое исполнение УХЛ4;
 - обозначение технических условий;
 - обозначение погрешности и ее пределы;
 - заводской номер гигрометра (по системе нумерации предприятия-изготовителя);
 - степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96;
 - последние две цифры года изготовления.
- 1.5.5. На передней панели блока измерений нанесены надписи: «БАЙКАЛ-2ВМ», «БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ», «СЕТЬ», «ЗАДАТЧИК УСТАВКА», «УСТАВКА», «УСТАВКА ЗОНЫ: 0-1, 1-10, 10-100, 100-1000» « H_2O , ppm 0... 1000», «УСТАВКА», «ОТКАЗ», «ПЕРЕГРУЗКА», знак Госреестра.
- 1.5.6. На задней стенке корпуса блока измерений нанесены надписи: «ВЫХОД», «К ДАТЧИКУ», «СИГНАЛИЗАЦИЯ», «0,5A», «0,5A», «СЕТЬ», а также знак заземления по ГОСТ 21130-75.
- 1.5.7. На задней стенке блока измерений укреплена планка, на которой нанесены:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - условное обозначение гигрометра;
 - климатическое исполнение УХЛ4;
 - обозначение технических условий;

- обозначение погрешности и ее пределы;
- заводской номер гигрометра (по системе нумерации предприятияизготовителя);
- степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96;
- последние две цифры года изготовления.
- 1.5.8. На лицевой панели побудителя расхода газа нанесены надписи: «ПОБУДИТЕЛЬ РАСХОДА ГАЗА», «ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ», «СТАБИЛИЗИРУЕМОЕ РАЗРЕЖЕНИЕ».
- 1.5.9. На боковой стенке корпуса побудителя расхода газа должна быть нанесена надпись «ВХОД ВОЗДУХА».
- 1.5.10. На нижней стенке корпуса побудителя расхода газа должны быть нанесены надписи: «ВХОД ГАЗА», «ВЫХОД ГАЗА».
- 1.5.11. На задней стенке корпуса побудителя расхода газа должна быть укреплена планка на которой нанесены:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - ПРГ;
 - в комплекте БАЙКАЛ-2ВМ;
 - заводской номер;
 - две последние цифры года изготовления.
 - 1.5.12. Блок измерения гигрометра должен быть опломбирован.

1.6. Упаковка

- 1.6.1. Датчик, побудитель расхода газа и блок измерения гигрометра БАЙКАЛ-2ВМ упаковываются в полиэтиленовые пакеты и укладываются в картонные коробки, выполненные по чертежам предприятия-изготовителя.
- 1.6.2. Коробки с составными частями гигрометра, ящик с комплектом ЗИП и монтажных частей, эксплуатационные документы размещаются в тарном ящике. Свободное пространство в тарном ящике заполняется гофрированным картоном. Под крышку тарного ящика укладывается упаковочный лист.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

2.1.1. Особые условия безопасной эксплуатации гигрометра, обусловленны знаком «Х» в маркировке взрывозащиты оболочки 5К5.887.121.

ВНИМАНИЕ! При загорании лампочек «ОТКАЗ» и «ПЕРЕГРУЗКА» на блоке измерений необходимо немедленно отключить гигрометр от сети.

2.1.2. При работе не допускается:

- эксплуатировать гигрометр без заземления;
- подключать гигрометр к электрической сети до проверки герметичности датчика;
- вскрывать блок измерений и взрывонепроницаемую оболочку до отключения гигрометра от сети питания;
- заменять предохранители под напряжением, закорачивать их или заменять другими, рассчитанными на больший ток;
- устранять негерметичность газовой схемы или менять чувствительный элемент, не отключив гигрометр от газовой магистрали и питающей сети;
- категорически запрещается применять узлы и блоки, не входящие в данный комплект.

2.2. Подготовка гигрометра к работе


2.2.1. Датчик установите на кронштейне или щите в месте удобном для обслуживания с расчетом, чтобы расстояние до точки отбора анализируемого газа не превышало 2 м.

Габаритно установочный чертеж датчика приведен на рисунке 5.

При установке датчика на разрежение необходимо для питания побудителя расхода газа подвести сухой сжатый воздух под давлением от 250 до 800 кПа.

- 2.2.2. При монтаже датчика необходимо руководствоваться гл. 7.3 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем» (ПТЭЭП) гл. 3.4 и ГОСТ Р51330.13-99. Перед монтажом датчика проверить исправность оболочки, отсутствие на ней трещин и пробоин, нанесение маркировки взрывозащиты, предупредительной надписи. Датчик с поврежденной оболочкой, не имеющий маркировки взрывозащиты к эксплуатации не допускается.
- 2.2.3. Подключение датчика к блоку измерения производится с использованием кабеля имеющего сертификат и разрешение на применение во взрывоопасных зонах класса В-1а, длиной не более 300 м герметично вмонтированном в корпус датчика и подключается к разъему согласно схемы электрических соединений. Прокладка кабеля должна соответствовать требованиям ГОСТ Р51330.13-99, гл. 7.3 ПУЭ. Сечение жил кабеля должно быть не менее 0,5 мм², количество жил 3, диаметр оболочки кабеля 8 мм.

Соединение датчика с точкой отбора анализируемого газа должно выполняться трубкой 3×0,5 из стали 12X18H10T. Для отключения датчика от технологического трубопровода на подводящей линии должен быть установлен запорный вентиль, изготовленный из стали 12X18H10T.

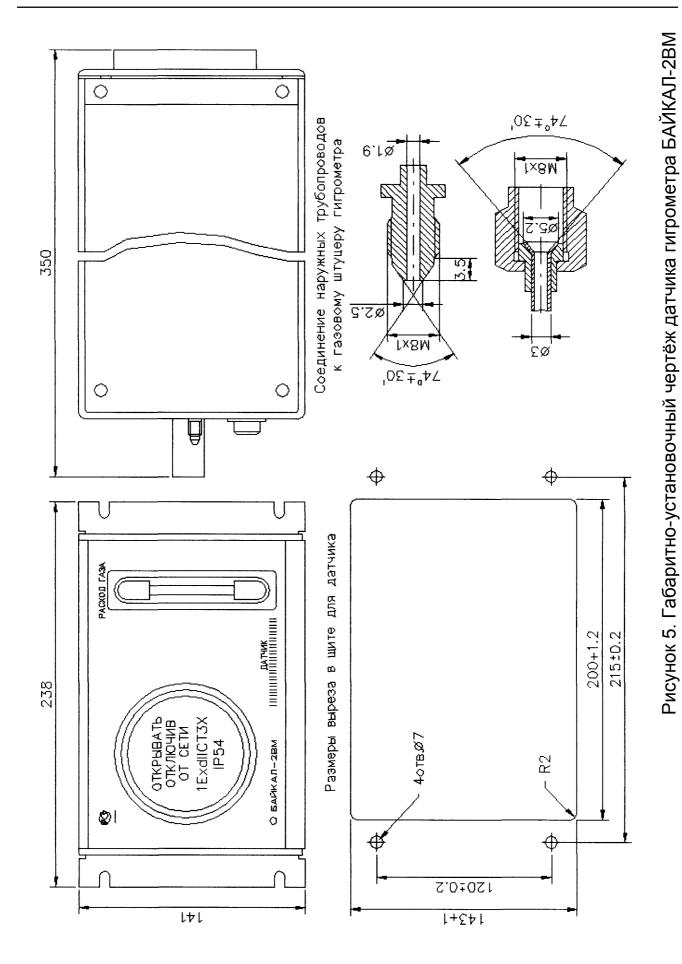

18

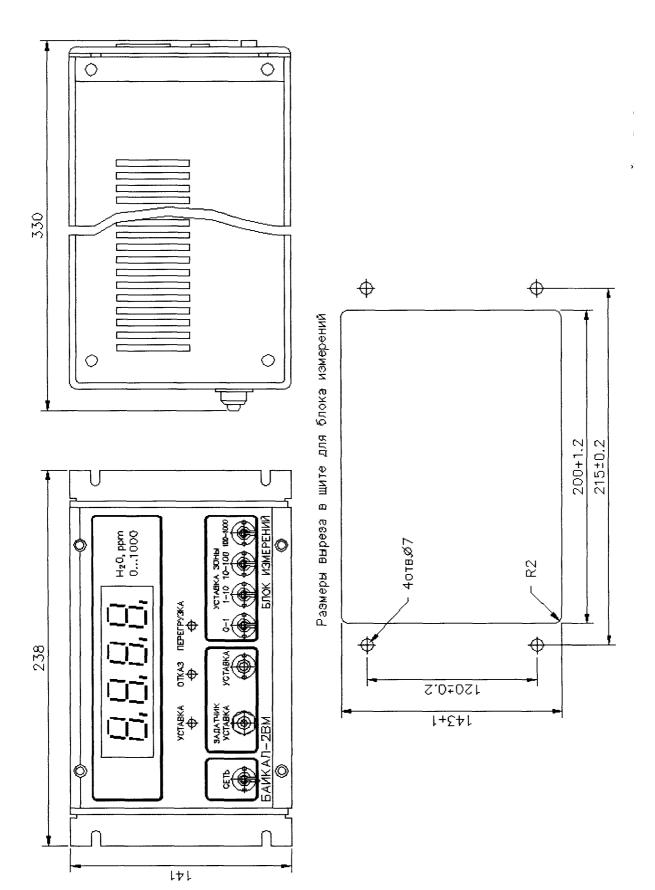


Рисунок 6. Габаритно-установочный чертёж блока измерений гигрометра БАЙКАЛ-2ВМ

Вентиль с гигрометром не поставляется. Все узлы и детали подводящих коммуникаций должны быть тщательно промыты этиловым спиртом и подсушены сухим газом.

С целью обеспечения возможно меньшего времени установления показаний гигрометра, объем и длина газоподводящей линии должна быть минимальной.

- 2.2.4. Блок измерения предназначен для преобразования тока электролиза чувствительного элемента в показания гигрометра. Габаритно-установочный чертеж блока измерения приведен на рисунке 6.
- 2.2.5. Блок измерения и датчик гигрометра устанавливают на щитах. Побудитель расхода газа устанавливают рядом с датчиком.

К месту установки блока измерения гигрометра должна быть подведена сеть переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Все блоки должны быть надежно заземлены. Для этого предусмотрены наружный

и внутренний заземляющие зажимы по ГОСТ 21130-75. Заземление должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51330.13-99 и гл. 7.3 ПУЭ.

- 2.2.6. После установки всех блоков необходимо произвести монтаж межблочных электрических соединений согласно схеме электрических соединений, приведенной на рисунке 7. Тумблер «СЕТЬ» должен быть в выключенном состоянии.
- 2.2.7. Габаритно установочный чертеж побудителя расхода газа приведен на рисунке 8.
- 2.2.8. Проверку герметичности газовой системы датчика гигрометра производите в следующей последовательности:
 - соберите пневматическую систему, приведенную на рисунке 9;
 - заглушите штуцеры «БАЙПАС» и «ВЫХОД ГАЗА» датчика;
 - откройте запорный вентиль ВЗ и установите по манометру необходимое давление в газовой системе гигрометра.
 - Испытательное давление гигрометра с датчиком на высокое давление не должно превышать 100 кПа (1,0 кгс/см²), с датчиком на низкое давление 200 кПа (2,0 кгс/см²), с датчиком на разрежение 20 кПа (0,2 кгс/см²);
 - закройте вентиль ВЗ и произведите отсчет показаний манометра через 2 и 15 мин после закрытия вентиля.

Спад давления определяемый по разности показаний манометра, не должен быть более 5 кПа (0,05 кгс/см 2).

- 2.2.9. Проверку и при необходимости, настройку расхода анализируемого газа через чувствительный элемент производите в следующей последовательности:
 - включите тумблер «СЕТЬ»;
 - установите рабочее давление анализируемого газа: оно должно быть в пределах указанных в разделе «Свидетельство о приемке» настоящего руководства по эксплуатации;

- подсоедините устройство для измерения расхода газа УИРГ-2А к штуцеру «ВЫХОД ГАЗА». Методика выполнения измерений расхода приведена в "Устройство для измерения расхода газа УИРГ. Аттестат методики выполнения измерений расхода газа".
- для датчика на разрежение подсоедините устройство для измерения расхода газа УИРГ-2Р (методика выполнения измерений расхода приведена в приложении А);

Расход газа через чувствительный элемент, приведенный к нормальным условиям, должен быть (100±1) см³/мин, в противном случае отрегулируйте расход анализируемого газа при помощи ручки стабилизатора расхода газа.

• регулировку расхода анализируемого газа через байпасную линию, проведите с помощью регулировочного винта расположенного под штуцером «ВХОД ГАЗА».

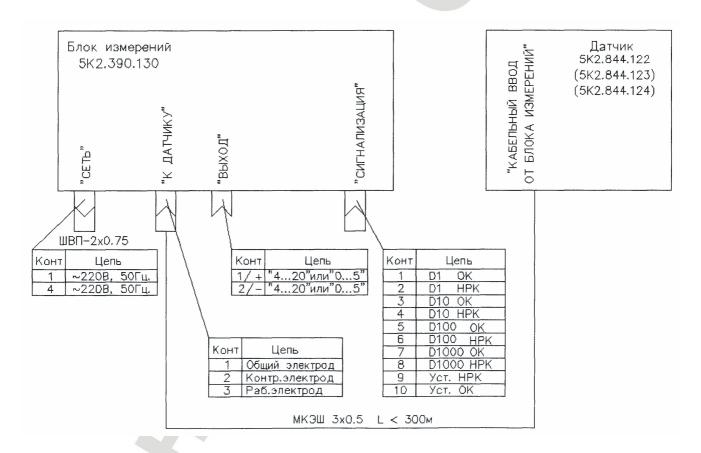


Рисунок 7. Гигрометр БАЙКАЛ-2BM. Схема электрических соединений.


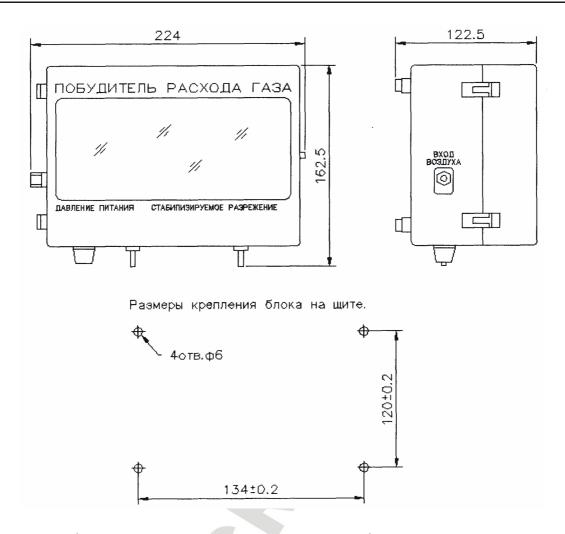


Рисунок 8. Габаритно-установочный чертёж побудителя расхода газа.

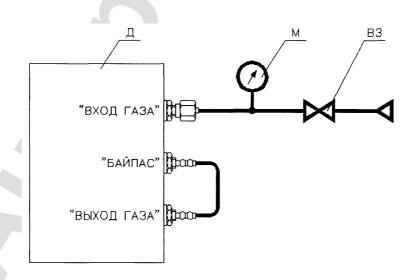

Д – датчик; М – манометр; ВЗ – вентиль запорный.

Рисунок 9. Пневматическая схема для проверки герметичности газовой схемы датчика гигрометра.

2.3. Использование гигрометра

2.3.1. После выполнения монтажа гигрометра произведите тщательный внешний осмотр и убедитесь в правильности установки блоков гигрометра и их соединений согласно схемам электрических и газовых соединений.

Включение гигрометра в работу производите в следующей последовательности:

- включите тумблер «СЕТЬ» после чего на передней панели блока измерений гигрометра должно загореться индикаторное табло, при этом могут гореть индикаторы «ПЕРЕГРУЗКА», «ОТКАЗ», «УСТАВКА»;
- отсоедините от штуцера «ВХОД ГАЗА» подводящую линию, закройте штуцер заглушкой, произведите продувку подводящей линии анализируемым газом в течение 5-10 мин, закройте вентиль, снимите заглушку, подсоедините газоподводящую линию;
- снимите заглушки со штуцеров «ВЫХОД ГАЗА» и «БАЙПАС»;
- откройте запорный вентиль в газоподводящей линии и убедитесь в прохождении анализируемого газа через гигрометр с помощью индикатора расхода. Поплавок индикатора при этом должен подняться.
- проверьте герметичность подсоединения газоподводящей линии с помощью мыльного раствора;
- измерьте и отрегулируйте расход газа через чувствительный элемент, согласно вашим рабочим условиям (атмосферному давлению и входному давлению). Методика выполнения измерений расхода приведена в "Устройство для измерения расхода газа УИРГ. Аттестат методики выполнения измерений расхода газа";
- произведите сушку газовой системы гигрометра продувкой анализируемым газом. Ориентировочное время сушки 5 ч. Гигрометр готов к работе.
- 2.3.2. Для задания индексов сигнализации достижения в анализируемом газе объемной доли влаги необходимо установить тумблер «УСТАВКА ЗОНЫ» в необходимую область задания индексов, затем, нажав кнопку "УСТАВКА" с помощью регулятора «ЗАДАТЧИК УСТАВКА» выставить более точно индекс сигнализации. Индикатор «УСТАВКА» будет гореть, а на разъеме «СИГНАЛИЗАЦИЯ» сработают контакты 8, 9 в том случае, если в анализируемом газе содержание влаги превышает заданное значение в выбранной области измерения.
- 2.3.3. ОДВ (В, млн⁻¹) по унифицированному выходному сигналу постоянного тока 0-5 мА или 4-20 мА рассчитывается по формулам (1), (2).

Для дистанционного определения диапазона измерений необходимо измерить величину сопротивления на контактах 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8 разъема «СИГНАЛИЗАЦИЯ». Наличие замкнутых контактов говорит о выбранном диапазоне измерения.

3. Техническое обслуживание гигрометра

3.1. Общие указания

- 3.1.1. Эксплуатацию гигрометра проводить с учетом требований гл. 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00), ГОСТ Р51330.16-99.
- 3.1.2. При одновременном загорании лампочек «ОТКАЗ» и «ПЕРЕГРУЗКА» на блоке измерений необходимо отключить блок измерений от сети и заменить чувствительный элемент в оболочке 5К5.887.121 как указано в п. 3.3.1.
- 3.1.3. При эксплуатации гигрометра следует иметь в виду, что при резком изменении температуры или давления анализируемого газа нарушается сорбционное равновесие паров воды на стенках коммуникаций, вызывающие изменение ОДВ в анализируемом газе. После установления сорбционного равновесия гигрометр опять покажет действительную влажность газа.
- 3.1.4. Через каждые 30 сут работы гигрометра, необходимо проверять расход газа через чувствительный элемент и при необходимости отрегулировать его, как указано в п. 2.2.8.
 - 3.1.5. Рабочий ресурс чувствительного элемента около 2·10⁶ млн⁻¹·ч.
- 3.1.6. Таблица значений влажности газов в разных единицах измерений приведена в приложении Б.

3.2. Меры безопасности

3.2.1. Особые условия эксплуатации гигрометра, обусловленные знаком X в маркировке взрывозащиты оболочки 5К5.887.121.

ВНИМАНИЕ! При загорании лампочек ОТКАЗ и ПЕРЕГРУЗКА на блоке измерений необходимо немедленно отключить гигрометр от сети.

- 3.2.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током гигрометр должен соответствовать классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3.2.3. Требования к заземляющим устройствам, маркировке, различительной окраске по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Оболочка 5К5.887.121 должна иметь внутренний и наружный заземляющие зажимы и знаки заземления по ГОСТ 21130-75.

- 3.2.4. Категорически запрещается устанавливать блок измерения гигрометра во взрывоопасном помещении.
- 3.2.5. При измерении ОДВ во взрывоопасных газах и газовых смесях сброс газа должен производиться в дренажную линию.

- 3.2.6. При измерении ОДВ в кислороде газоподводящая линия должна быть тщательно промыта от следов масел и жиров четыреххлористым углеродом.
- 3.2.7. Запрещается вскрывать датчик и блок измерений гигрометров, не отсоединив сетевой кабель от источника сетевого питания.
- 3.2.8. Запрещается подавать на вход датчика анализируемый газ под давлением более указанного в руководстве по эксплуатации.
- 3.2.9. К обслуживанию допускается слесарь КИПиА изучивший устройство и работу гигрометра и правила техники безопасности при работе со сжатыми газами.

3.3. Порядок технического обслуживания гигрометра

- 3.3.1. Замену чувствительного элемента производите в следующей последовательности:
 - отключите гигрометр от сети 220 В;
 - после отключения гигрометра от сети 220 В откройте с помощью пластины и ключа из комплекта ЗИП крышку взрывонепроницаемой оболочки датчика гигрометра;
 - отверните гайку и извлеките чувствительный элемент и на его место поставьте взятый из комплекта ЗИП;
 - проверьте герметичность газового канала гигрометра и при обнаружении негерметичности устраните ее согласно п. 2.2.8.
 - закройте с помощью пластины и ключа из комплекта ЗИП крышку взрывонепроницаемой оболочки датчика.
- 3.3.2. После замены чувствительного элемента, проверку работоспособности производите по п. 2.3.1.

4. Текущий ремонт гигрометра

4.1. Возможные неисправности и методы их устранения

- 4.1.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в таблице 5.
- 4.2. Данные по времени наступления отказа гигрометра, характеру отказа, причинам отказа и мерам по устранению неисправностей должны заноситься в таблицу 6. В случае отсутствия этих данных рекламации не принимаются.

Таблица 5.

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения		
1. При подключении гигрометров к сети переменного тока индикаторное табло не горит	Перегорела плавкая вставка Обрыв сетевого кабеля	Замените плавкой вставкой из комплекта ЗИП Отремонтируйте кабель		
2. Показания гигрометра не стабильны	Негерметичность газового канала гигрометра	Проверьте герметичность газового канала гигрометра и при обнаружении негерметичности устраните ее согласно п. 2.2.9		
	Входное давление анализируемого газа не соответствует разделу "Свидетельство о приемке"	Проверьте входное давление анализируемого газа и установите его в соответствие с разделом "Свидетельство о приемке" настоящего руководства по эксплуатации		

Примечание: при проведении ремонтных работ по пунктам 1, 2 таблицы 5:

- отключите гигрометр от сети 220 В;
- проверьте наличие неисправности и устраните ее;

Таблица 6.

таолица о.					
Дата и время отказа гигрометра или его составной части. Режим работы характер нагрузки	(внешнее проявле- ние неис-	правности (от- каза), количе- ство часов ра-	•	фамилия и подпись лица, от-	Приме- чание

4.3. Итоговые сведения за годовой период эксплуатации гигрометра должны заноситься в таблицу 7.

Таблица 7.

Годы	Количество	Итого с начала	Подпись
	часов	эксплуатации	ответственного

- 4.4. Текущий ремонт датчика и оболочки 5К5.887.121 проводится в соответствии требованиям ГОСТ Р51330.16-99 гл.3.4 ПТЭЭП.
- 4.5. Капитальный ремонт датчика и оболочки 5К5.887.121, касающийся средств взрывозащиты, производится специализированными ремонтными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТ 51330.18-99 и РД16.407.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Гигрометр, упакованный в тару, транспортируется в крытом транспорте (железнодорожных вагонах, укрытых брезентом, в кузовах автомобилей, в герметизированных отсеках самолетов).

Вид отправки – мелкие партии, одиночные изделия.

- 5.2. Условия транспортирования гигрометра в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.
- 5.3. Условия хранения гигрометра на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

6. Методика поверки

6.1. В настоящем разделе установлены методы и средства поверки (калибровки) гигрометра.

Гигрометр подвергается поверке или калибровке в зависимости от сферы применения согласно Закону РФ «Об обеспечении единства измерений». Периодичность поверки – один раз в год, периодичность калибровки устанавливается руководителем метрологической службы юридического лица.

6.2. Операции и средства поверки (калибровки)

6.2.1. При проведении поверки (калибровки) должны быть выполнены операции указанные в таблице 8.

Таблица 8.

Наименование операции	Номер пункта раздела «Методика поверки»	Первичная поверка, после ремонта	Периоди- ческая поверка
1. Внешний осмотр	6.7.1, 6.7.2	+	+
2. Опробование	6.8	+	+
2.1. Определение электрического сопротивления изоляции	6.8.1	+	+
2.2. Проверка герметичности газовой системы датчика и герметичности измерителя расхода газа (УИРГ)	6.8.2	+	+
2.3. Проверка функционирования гигрометра	6.8.3	+	+
2.4. Проверка устройства сигнализации о неисправности чувствительного элемента	6.8.4	+	-
2.5. Проверка устройства сигнализации о перегрузке по влажности анализируемого газа	6.8.5	+	-
3. Определение метрологических характеристик	6.9	+	+
3.1. Определение основной приведенной погрешности	6.9.1	+	+
3.1.1. Определение приведенной погрешности δ _{IO} и δ _{IBЫХ} преобразования тока чувствительного элемента в показание цифрового табло гигрометра и унифицированный выходной сигнал	6.9.1.1	+	+
3.1.2. Определение приведенной погрешности $\delta_{\rm Q}$, обусловленной отклонением расхо-да газа через чувствительный элемент от номинального	6.9.1.2	+	+
3.1.3. Определение приведенной погрешности δ_{Φ} , обусловленной фоновым выходным сигналом гигрометра	6.9.1.3	+	+
3.1.4. Определение приведенной погрешности δ_{H} , обусловленной неполным извлечением влаги в чувствительном элементе	6.9.1.4	+	+
3.1.5. Определение основной приведенной погрешности гигрометра δ_0 (%) и δ'_0 (%) комплектным методом, с использованием образцового генератора влажного газа РОДНИК-2 в качестве рабочего эталона	6.9.1.5	+	+
3.2. Определение погрешности срабатывания устройства сигнализации о превышении заданного значения ОДВ в анализируемом газе	6.9.2	+	-

Продолжение таблицы 8.

Наименование операции	Номер пункта раздела «Методика поверки»	Первичная поверка, после ремонта	Периоди- ческая поверка
3.3. Определение времени установления показаний	6.9.3	+	+
3.4. Проверка устройства сигнализации о диапазоне измерения ОДВ по выходному унифицированному сигналу	6.9.4	+	-

- 6.2.2 При проведении поверки (калибровки) должны применяться следующие средства поверки, оборудование и материалы:
 - Многопредельный микроамперметр КТ 0,2 ГОСТ 8711-93 (2 шт.)
 - Мегаомметр постоянного тока 0...200 МОм, КТ 1, 500 В ТУ25-04-800-71
 - Манометр МО КТ 0,4, 0...250 кПа (0...2,5 кгс/см²) ГОСТ 2405-88.
 - Манометр МО КТ 0,4, 0...100 кПа (0...1,0 кгс/см²) ГОСТ 2405-88.
 - Магазин сопротивлений Р33 КТ 0,2 ТУ 25-04-235-75 (2 шт.)
 - Магазин сопротивлений Р4002 КТ 0,2 ТУ25-04-1081 (2 шт.)
 - Комбинированный прибор (тестер) Ц 4341, КТ 2,5 ТУ 25-04-3300-74
 - Секундомер 0-60 с, 0-30 мин. КТ 3
 - Вентиль запорный 10Э6 ТУ6-80 5Г4.463.013 ТУ
 - Генератор влажного газа РОДНИК-2 5К2.844.067
 - Генератор влажного газа РОДНИК-4 5К2.844.100 ТУ (2 шт.)
 - Сжатый газ в баллоне. Азот по ГОСТ 9293-74
 - Миллиамперметр самопишущий 0...5 мА или 4...20 мА, КТ 1,5
 - Термометр с диапазоном измерений 0-50°C, ценой деления 0,1°C
 - Барометр-анероид с диапазоном измерений от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) с пределами допускаемой погрешности ±0,1 кПа (±0,8 мм рт. ст.)
 - Жгут № 1, жгут № 2, кабель «Сеть» (см. приложение Е).

Примечания:

- 1. Допускается применение других средств поверки с аналогичными характеристиками.
- 2. Все средства измерений должны иметь действующие поверительные клейма или свидетельства о поверке.
 - 6.3. Время проведения поверки не более 8 ч.
- 6.4. К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей средств измерений физико-химических величин в соответствии с правилами ПР 50.2.012-94, изучившие настоящую методику и руководство по эксплуатации.
- 6.5. При поверке гигрометра должны быть соблюдены меры безопасности по п. 3.2 настоящего руководства по эксплуатации.

6.6. При соблюдении поверки гигрометра должны выполняться условия по п. 1.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.

6.7. Проведение поверки (калибровки)

- 6.7.1. Внешний осмотр
- 6.7.2. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие гигрометра следующим требованиям:
 - комплектность гигрометра должна соответствовать настоящему руководству по эксплуатации, кроме расходуемых частей;
 - маркировка гигрометра должна соответствовать требованиям приведенным в п. 1.5 настоящего руководства по эксплуатации;
 - корпус гигрометра не должен иметь дефектов, препятствующих его функционированию;
 - резьба на штуцерах гигрометра должна быть исправной, штуцеры должны быть прочно закреплены на корпусе и закрыты защитными заглушками;
 - УИРГ должен соответствовать следующим требованиям:
 - бюретка и канал тройника должны быть чисто вымыты;
 - на бюретке не должно быть сколов, трещин и других дефектов, которые могут повлиять на метрологические характеристики УИРГ;
 - на трубе подводящей газ и резиновой спринцовке, не должно быть трещин и разрывов.

6.8. Опробование

- 6.8.1. Измерение электрического сопротивления изоляции гигрометра произведите мегаомметром при включенном тумблере «СЕТЬ». Электрическое сопротивление измерьте между закороченными штырьками сетевой вилки и корпусом. Оно должно быть не менее 40 МОм.
- 6.8.2. Проверку герметичности газовой системы датчика проводите следующим образом.

Соберите пневматическую схему приведенную на рисунке 9. У датчика заглушите штуцер «БАЙПАС» и «ВЫХОД ГАЗА». Откройте запорный вентиль ВЗ и установите по манометру необходимое испытательное давление в газовой системе. Испытательное давление для гигрометра на высокое давление должно быть 0,1 МПа (1 кгс/см²), на низкое давление - 0,2 МПа (2 кгс/см²), на разрежение - 0,02 МПа (0,2 кгс/см²). Закройте вентиль ВЗ и произведите отсчет показаний манометра через 5 и 20 мин после закрытия вентиля. Спад давления за 15 мин в газовой системе определите по разности показаний манометра. Спад давления не должен быть более 5 кПа (0,05 кгс/см²).

Проверку герметичности измерителя расхода газа проводите в следующей последовательности:

- а) герметично заглушите входное и выходное отверстие;
- б) поместите его в емкость заполненную водой;

- в) нажмите резиновую спринцовку;
- г) измеритель расхода газа герметичен в случае отсутствия выходящих пузырьков из заглушенного объема.
- 6.8.3. Для проверки функционирования гигрометра включите его в работу согласно настоящему руководству по эксплуатации. На вход РОДНИК-4 гигрометра генератора подайте ОДВ OT газ 100-1000 млн⁻¹.Через после подачи проверьте газа функционирование гигрометра.

Гигрометр функционирует, если:

- горит цифровое табло;
- не горят сигнальные лампы «ОТКАЗ», «ПЕРЕГРУЗКА»;
- индикатор расхода газа гигрометра указывает на прохождение газа через чувствительный элемент.
- 6.8.4. Проверку устройства сигнализации о неисправности чувствительного элемента проводите в следующей последовательности:
- а) подключите к разъему «К ДАТЧИКУ» жгут № 1, к контактам 1,2 жгута подключите магазины сопротивлений Р33 и Р4002;
 - б) установите максимальные значение магазинов сопротивления;
- в) подключите к разъему «СЕТЬ» сетевой кабель и подключите его к источнику сетевого напряжения;
- г) установите сетевой тумблер в положение «СЕТЬ», при этом должно включиться цифровое табло;
- д) установите с помощью магазинов сопротивления показание цифрового табло от 10 до 20 млн⁻¹;
- е) подключите к наконечникам 1,3 жгута магазин сопротивлений Р33 и плавно увеличивайте показания цифрового табло до переходного момента срабатывания сигнальной лампы «ОТКАЗ», производите отсчет показаний по цифровому табло.

Устройство сигнализации о неисправности чувствительного элемента функционирует, если выполнится неравенство:

$$\frac{B_{\kappa}}{B_{\Gamma}^{'}} \leq 0,145 \tag{3}$$

- где В_к показания по цифровому табло, установленное магазином сопротивлений подключенного к концам 1,2 жгута № 1, млн⁻¹;
 - 0,145 нормирующий множитель;
 - В- показание по цифровому табло в момент срабатывания сигнальной лампы «ОТКАЗ», млн⁻¹.
- 6.8.5 Проверку устройства сигнализации о перегрузке по влажности анализируемого газа, проводите в следующей последовательности:

- а) подключите к разъему «К ДАТЧИКУ» жгут № 1, к наконечникам 1,3 жгута подключите магазин сопротивлений Р33;
- б) установите сетевой тумблер в положение «СЕТЬ», при этом должно включиться цифровое табло;
- в) увеличьте плавно с помощью магазинов сопротивления показания цифрового табло до включения сигнальной лампы «ПЕРЕГРУЗКА».

Устройство сигнализации о перегрузке по влажности в анализируемом газе соответствует установленному требованию, если сигнальная лампа «ПЕРЕГРУЗКА» включается при показании цифрового табло более 1000 млн⁻¹.

6.9. Определение метрологических характеристик

6.9.1. Определение основной приведенной погрешности δ_{\circ} (%) и δ'_{\circ} (%) гигрометра поэлементным методом производите по формулам:

$$\delta_{o} = \delta_{I_{O}} + \delta_{Q} + \delta_{H} + \delta_{\Phi}$$
 (4)

$$\delta'_{Q} = \delta'_{I_{BMX}} + \delta_{Q} + \delta_{H} + \delta_{\Phi}$$
 (5)

где δI_0 – приведенная погрешность преобразования тока чувствительного элемента в показания цифрового табло гигрометра, %;

 $\delta^{'}I_{Bыx}$ - приведенная погрешность преобразования тока чувствительного элемента в унифицированный выходной сигнал гигрометра 0-5 мА или 4-20 мА, %;

 δ_Q — приведенная погрешность, обусловленная отклонением расхода газа через чувствительный элемент от номинального значения, %;

 δ_{H} – погрешность, обусловленная неполным извлечением влаги в чувствительном элементе, %;

 δ_{Φ} — приведенная погрешность, обусловленная фоновым показанием (выходным сигналом) гигрометра, принимается равной 5; 1,0 и 0,1 и 0,1 %, соответственно для диапазонов измерений ОДВ 0-1, 1-10, 10-100 и 100-1000 млн⁻¹.

Суммирование погрешностей $^{\delta}$ $_{I_{o}}$, $_{\delta}^{'}$ $_{I_{Bых}}$ $_{\delta_{Q}}$, $_{\delta_{H}}$, $_{\delta_{\Phi}}$ производите алгебраически, то есть с учетом знаков, причем, $_{\delta_{\Phi}}$ берется со знаком плюс, а $_{\delta_{H}}$ – со знаком минус.

Приведенные погрешности δ_o и δ'_{lo} не должны быть более ± 10 %, ± 4 % и $\pm 2,5$ % соответственно для диапазонов измерений 0-1, 1-10, 10-100 и 100-1000 млн⁻¹.

- 6.9.1.1. Определение приведенной погрешности $^{\delta}$ $_{\rm I_0}$ и $^{\delta'}$ выполните в следующей последовательности:
- а) подключите к разъему «ВЫХОД» жгут № 2, а к наконечникам 1,2 жгута подключите миллиамперметр постоянного тока с диапазоном

измерений 0-20 мА, причем к наконечнику 1 подключите плюсовую клемму миллиамперметра;

- б) подключите к разъему «К ДАТЧИКУ» жгут № 1, а к наконечникам 1,3 жгута подключите последовательно соединенные магазины сопротивлений Р33 и Р4002 и многопредельный миллиамперметр постоянного тока;
- в) установите сетевой тумблер в положение «СЕТЬ», при этом должно включиться цифровое табло;
- г) с помощью магазинов сопротивлений по показаниям цифрового табло последовательно установите значение ОДВ $(0,75\pm0,05)$, $(7,5\pm0,5)$, (25 ± 5) , (75 ± 5) , (750 ± 5) , (750 ± 5) млн⁻¹;
- д) при каждом установленном значении ОДВ производите отсчет следующих показаний:
 - 1) цифрового табло (B_г, млн⁻¹);
- 2) миллиамперметра, подключенного к наконечникам 1,3 жгута № 1 (I_D, мкА);
- 3) миллиамперметра, подключенного к наконечникам 1,2 жгута № 2 (I_{вых}, мА);
- е) рассчитайте значение объемной доли влаги (В, млн⁻¹)для каждого установленного значения миллиамперметра, подключенного к наконечникам 1,3 жгута № 1 по формуле:

$$B = 7,479 \cdot 10^{-2} I_{p} \tag{6}$$

где $7,479\cdot10^{-2}$ – множитель, обусловленный выбором единиц физических величин, млн⁻¹/мкА.

по формулам (1), (2) рассчитайте значение ОДВ для каждого установленного значения миллиамперметра, подключенного к наконечникам 1,2 жгута № 2.

Приведенные погрешности δ_{lo} (%) и δ'_{lbbx} (%) рассчитайте по формулам:

$$\delta_{\text{Io}} = \frac{B_{r} - B}{B_{H}} \cdot 100 \tag{7}$$

$$\delta'_{\text{IBMX}} = \frac{B_{\text{BMX}} - B}{B_{\text{H}}} \cdot 100 \tag{8}$$

Приведенные погрешности δ_{lo} и $\delta'_{lвых}$ не должны быть более $\pm 2,5$ %; $\pm 1,0$ %; $\pm 0,75$ % и $\pm 0,75$ %, соответственно для диапазонов измерений ОДВ 0-1, 1-10, 10-100 и 100-1000 млн⁻¹.

6.9.1.2. Для определения приведенной погрешности δ_Q гигрометра обусловленной отклонением расхода газа через чувствительный элемент от номинального значения включите в работу на анализируемом газе с

ОДВ 0-1000 млн⁻¹.Подсоедините устройство для измерений расхода газа УИРГ-2A к штуцеру «ВЫХОД ГАЗА».

Измерьте расход газа через чувствительный элемент и приведите его к нормальным условиям (температура окружающего воздуха плюс 20°С и атмосферное давление 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)) в соответствии с 5К0.283.000ДА, а для датчиков на разрежение подключите УИРГ-2Р и измерьте расход, как указано в приложении А.

Определите приведенную погрешность δ_{Q} , % по формуле:

$$\delta_{Q} = \frac{Q_{0} - Q_{H}}{Q_{H}} \cdot 100$$
 (9)

где Q_0 – расход газа через чувствительный элемент, приведенный к нормальным условиям, см³/мин;

Q_н – номинальный расход газа через чувствительный элемент при нормальных условиях, равный 100 см³/мин.

Приведенная погрешность δ_Q , обусловленная отклонением расхода газа через чувствительный элемент от номинального значения не должна быть более $\pm 1,0$ %.

- 6.9.1.3. Определение приведенной погрешности $\delta_{\mbox{\tiny H}}$ выполняют в следующей последовательности:
 - а) подключите к разъему «К ДАТЧИКУ» жгут № 1;
- б) подключите между наконечником 1 жгута и клеммой 1 чувствительного элемента многопредельный миллиамперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0-15 мА;
- в) подключите между наконечником 2 жгута и клеммой 2 чувствительного элемента миллиамперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0-1 мА;
- г) подключите наконечник 3 жгута к клемме 3 чувствительного элемента;
 - д) установите максимальные пределы измерения миллиамперметров;
- ж) подготовьте гигрометр к работе согласно руководству по эксплуатации;
- з) подайте на штуцер «ВХОД ГАЗА» анализируемый газ с ОДВ от 100 до 1000 млн⁻¹;
- и) измерьте и установите через штуцер «ВЫХОД ГАЗА» номинальный расход газа;
- к) дождитесь установившихся показаний миллиамперметров и производите их отсчет.

Приведенную погрешность δ_{H} , % рассчитайте по формуле:

$$\delta_{\rm H} = -15 \frac{I_{\kappa}'}{I_0} \tag{10}$$

где I, I_0 — соответственно, показания миллиамперметров, подключенных к наконечникам 2 и 1, мкА;

15 – нормирующий множитель, %

Погрешность δ_H не должна быть менее минус 0,75 %.

6.9.1.4. Для определения приведенной погрешности δ_{ϕ} подайте на штуцер «ВХОД ГАЗА» через осушитель (см. Приложение В) анализируемый газ, через 48 ч произведите отсчет показаний по цифровому табло, если показания менее 0,6 млн⁻¹ и имеют тенденцию к дальнейшему уменьшению, то примите максимальное значение δ_{ϕ} равное 5 % для диапазона измерений объемной доли 0-1 млн⁻¹. Значения δ_{ϕ} для диапазонов 1-10, 10-100 и 100-1000 млн⁻¹ принимают равным и 1,0; 0,1 и 0,1 % соответственно.

6.9.1.5. Определение основной приведенной погрешности гигрометра δ_{\circ} (%) и δ'_{\circ} (%) комплектным методом производится с использованием образцового генератора влажного газа «РОДНИК-2» в качестве рабочего эталона, воспроизводящего ОДВ в анализируемых газах (азоте, воздухе, аргоне и других инертных газах).

Определение производится при любом одном значении ОДВ в области значений ОДВ от 800 до 950 млн $^{\text{-}1}$. Для определения δ_{\circ} и δ'_{\circ} подготавливают генератор влажного газа «РОДНИК-2» (в дальнейшем генератор) и гигрометр «БАЙКАЛ-2ВМ» согласно эксплуатационной документации на эти изделия.

В термостате генератора устанавливают с помощью охлаждающей жидкости температуру от плюс 5 до плюс 7,5 °С (допускается добавлять в термостатирующую жидкость мелко раздробленный лед).

Определение δ_{\circ} и δ'_{\circ} производите в следующей последовательности:

- штуцер «ВХОД ГАЗА» гигрометра подсоедините с помощью трубки из стали 12X18H10T диаметром 3 мм к штуцеру «К ВНЕШНЕМУ ВЛАГОМЕРУ» генератора;
- подайте на штуцер «ВХОД ГАЗА» генератора анализируемый газ под давлением от 1,0 до 2,0 МПа (от 10 до 20 кгс/см²);
- включите гигрометр и генератор в работу согласно эксплуатационной документации на эти изделия;
- установите давление анализируемого газа в насытителе генератора в пределах от 0,9 до 1,0 МПа (от 9,0 до 10,0 кгс/см²);
- плавно открывая «ДРОССЕЛЬ ВЛАЖНЫЙ» генератора подайте анализируемый газ в гигрометр, контролируя расход с помощью устройства для измерения расхода газа по п. 2.2.9;
- при необходимости отрегулируйте расход в соответствии с п. 2.2.9;

- после установления неизменных показаний гигрометра В_г, рассчитайте заданную ОДВ в газе В₃ по формуле 2 паспорта генератора;
- определите основную приведенную погрешность гигрометра по формулам:

$$\delta_{\rm o} = \frac{{\rm B_r} - {\rm B_3}}{{\rm B_m}} \cdot 100$$
 (11)

$$\delta'_{o} = \frac{B'_{r} - B_{3}}{B_{rr}} \cdot 100$$
 (12)

где B'_г – ОДВ, определенная по выходному сигналу гигрометра в соответствии с формулами (1) или (2).

- 6.9.2 Определение погрешности срабатывания устройства сигнализации о превышении заданного значения ОДВ в анализируемом газе определите в следующей последовательности:
 - а) подключите к разъему «К ДАТЧИКУ» жгут № 1;
 - б) подключите к наконечникам 1,3 жгута магазин сопротивлений Р33;
 - в) установите максимальное значение магазина сопротивлений;
- г) подключите к контактам 9, 10 разъема «СИГНАЛИЗАЦИЯ» комбинированный прибор в режиме измерения сопротивления;
 - д) установите тумблер «УСТАВКА ЗОНЫ» в положение «1-10»;
- е) установите сетевой тумблер в положение «СЕТЬ», при этом должно включиться цифровое табло;
- ж) включите кнопку «УСТАВКА», и, удерживая ее во включенном состоянии, вращая ось резистора «ЗАДАТЧИК УСТАВКА», установите на цифровом табло значение объемной доли влаги 9 млн⁻¹;
- з) увеличьте плавно с помощью магазина сопротивлений показания до включения сигнальной лампы «УСТАВКА» и замыкания контактов 9, 10 разъема «СИГНАЛИЗАЦИЯ»;
- и) определите показания цифрового табло, при котором произошли события предыдущей операции.

Погрешность срабатывания устройства сигнализации о превышении заданного значения ОДВ рассчитайте по формуле:

$$\delta_{\rm cp} = \frac{B_{\rm r} - B_{\rm y}}{B_{\rm u}} \cdot 100 \tag{13}$$

где δ_{cp} – погрешность срабатывания устройства сигнализации, %;

- B_r показания цифрового табло, при котором включилась сигнальная лампа «УСТАВКА», млн⁻¹;
 - B_v установленное по цифровому табло значение ОДВ, млн⁻¹;

Далее аналогичным образом проверьте погрешность срабатывания устройства сигнализации в точках 90, 900 млн⁻¹.

Погрешность δ_{cp} не должна быть более ± 5 %.

- 6.9.3. Определение времени установления показаний T_{0,9} выполните в следующей последовательности:
- а) подключите к штуцеру «ВХОД ГАЗА» механический поворотный кран (длина соединительной трубки от крана до штуцера «ВХОД ГАЗА» не должна быть более 100 мм);
- б) подключите к входным штуцерам крана два источника анализируемого газа. В качестве источника анализируемого газа может применяться генератор «РОДНИК-4», баллон с азотом или другие средства;
 - в) подключите к разъему «ВЫХОД» жгут № 2;
- г) подключите к наконечникам 1,2 жгута самопишущий миллиамперметр постоянного тока;
- д) включите гигрометр, самопишущий миллиамперметр и источник анализируемого газа в работу согласно их эксплуатационной документации;
- е) подайте на штуцер «ВХОД ГАЗА» анализируемый газ с ОДВ соответствующей первой четверти диапазона измерений и дождитесь установившихся показаний на диаграммной ленте самопишущего миллиамперметра;
- ж) подайте на штуцер «ВХОД ГАЗА» анализируемый газ с ОДВ соответствующей последней четверти диапазона измерений и включите секундомер;
- з) на диаграммной ленте самопишущего миллиамперметра делайте временные отметки на графике переходного процесса до установления показаний.

По записи изменения выходного сигнала гигрометра определите время установления показаний — время от момента изменения влажности до момента, когда изменение выходного сигнала гигрометра составит 90 % от полного изменения выходного сигнала. Аналогичное определение $T_{0,9}$ проведите при обратном переключении гигрометра с большей влажности на меньшую.

Время установления показаний гигрометра не должно быть более 90, 15, 6 мин соответственно для диапазонов измерений 0-1, 1-10, 10-100, 100-1000 млн⁻¹.

6.9.4. Проверку устройства сигнализации о диапазоне измерения ОДВ по выходному унифицированному сигналу проводите в следующей последовательности:

- а) подключите к разъему «К ДАТЧИКУ» жгут № 1;
- б) подключите к наконечникам 1,3 жгута магазины сопротивлений Р33 и Р4002;
- в) подключите к контактам 1,2 разъема «СИГНАЛИЗАЦИЯ» комбинированный прибор в режиме измерения сопротивления;
- г) установите сетевой тумблер в положение «СЕТЬ», при этом должно включиться цифровое табло;
- д) установите с помощью магазинов сопротивления показания цифрового табло 0,5 млн⁻¹.

При установлении указанного значения должна замкнуться цепь между контактами 1,2 разъема «СИГНАЛИЗАЦИЯ». Состояние контактов (замкнуто – разомкнуто) проверьте комбинированным прибором в режиме измерения сопротивления.

Далее аналогичным образом установите последовательно показания цифрового табло 5, 50, 500 млн⁻¹. Должны соответственно замкнуться цепь между контактами 3-4, 5-6 и 7-8 разъема "СИГНАЛИЗАЦИЯ".

- 6.9.5. Запись результатов поверки (калибровки) оформляется протоколом. Рекомендуемая форма протокола приведена в приложении Д.
- 6.9.6. Положительные результаты поверки следует оформить записью в таблице 9 настоящего руководства по эксплуатации. Запись удостоверяется подписью и клеймом поверителя, проводившего поверку (калибровку). При положительных результатах поверки должно быть оформлено свидетельство о поверке по формуле, приведенной в Правилах по метрологии ПР 50.2.006-94.
- 6.9.7. В случае получения отрицательных результатов поверки по поверки поверяемый какому-либо ПУНКТУ гигрометр признается В этом случае запись в таблицу непригодным. следует ввести настоящего руководства по эксплуатации И выдать извещение непригодности гигрометра к применению.
- 6.9.8. По результатам калибровки оформляется сертификат калибровки в произвольной форме с указанием действительных значений метрологических характеристик гигрометра.

7. Гарантии изготовителя

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие гигрометра требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 мес со дня ввода гигрометра в эксплуатацию.
- 7.3. Гарантийный срок хранения гигрометра 6 мес с момента приемки гигрометра ОТК предприятия-изготовителя.

7.4. Послегарантийный ремонт гигрометра осуществляется предприятием-изготовителем по отдельному договору.

8. Сведения о рекламациях

- 8.1. При получении неисправного гигрометра или гигрометра с неполным комплектом поставки Заказчик имеет право предъявить претензии предприятию-изготовителю или транспортному предприятию.
- 8.2. При получении гигрометра от транспортного предприятия должна быть проверена целостность тары и пломб. Тара гигрометра не должна иметь механических повреждений.
- 8.3. Оформление рекламаций должно проводиться установленным порядком и в установленные сроки в соответствии с Положением о промышленном предприятии.
- 8.4. При обнаружении неисправности составляется акт, в котором указывается характер неисправности. Акт подписывается комиссией, утверждается главным инженером предприятия-потребителя и направляется на предприятие-изготовитель.
 - 8.5. Реквизиты предприятия-изготовителя:

Россия 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мрн. Старо-Байкальск, ул. 2-ая Московская, строение 33а, ООО «Ангарское-ОКБА»

Email: mail@okba.ru Сайт: www.okba.ru

Контактные телефоны:

службы технической поддержки (3955) 50-77-85 или 507733, службы маркетинга и рекламы (3955) 50-77-58 или 50-77-37

9. Сведения о поверке (калибровке)

9.1. Поверка (калибровка) гигрометра производится в соответствии с разделом 6 настоящего руководства по эксплуатации. 9.2 Данные о поверке гигрометра вносятся в таблицу 9.

Таблица 9.

Дата поверки	Диапазон измерений	Результат поверки годен или не годен	Должность, фамилия представителя метрологической службы	Подпись дата и клеймо представителя метрологической службы	

10. Свидетельство о приемке

10.1. Гигрометр Байкал-2BM:
датчик на;
выходной сигнал;
анализируемый газ;
максимальное входное давление;
минимальное входное давление ;
входное давление, при котором проведена настройка; заводской №;
заводской №; Соответствует техническим условиям <u>ТУ4215-033-00202904-02</u> и
признан годным к эксплуатации. Начальник ОТК
Главный метролог
Дата выпуска:
М.П.
11. Свидетельство об упаковывании
11.1. Гигрометр Байкал-2ВМ (датчик на),
заводской №, упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным ТУ 4215-033-00202904-02 и упаковочного чертежа 5К1.550.151 УЧ.
Упаковку произвел
Дата упаковки
М.П.
Гигрометр после упаковки принял представитель ОТК

Приложение **A** (рекомендуемое)

Методика выполнения измерений расхода газа с помощью устройства для измерений расхода газа УИРГ-2Р

А.1. Устройство и метод измерения

А.1.1. Устройство УИРГ-2Р приведено на рисунке А.1. Бюретка 3 помещена в кожух 2 и соединена с тройником 4. К тройнику 4 подсоединены штуцеры 5 и 6. К штуцеру 5 через трубку подсоединен штуцер 7, к которому через трубку 8 подсоединяется вакуумметр. К штуцеру 6 через трубку 9 подсоединена колба 10, заполняемая мыльным раствором или раствором пеномоющего средства (далее ПМС). В пространство над раствором через подсоединяемую к газоподводящей линии с помощью гайки 11 и ниппеля 12 трубку подается газ. Над бюреткой 3 помещена камера 1. Снизу к камере 1 приварена трубка для слива мыльного раствора или раствора ПМС, закрывающаяся заглушкой 13 с прокладкой. К камере 1 приварен также штуцер, на который надевается трубка с гайкой 11 и ниппелем 12 для подсоединения к линии выхода газа.

При приподнимании колбы 10 часть раствора в виде пленки (пузырька) увлекается потоком газа и перемещается по бюретке.

измерения расхода A.1.2. Метод газа УИРГ-2Р С ПОМОЩЬЮ заключается в измерении времени прохождения пузырька контрольными отметками шкалы бюретки, через которую непрерывно подается измеряемый поток газа. Зная объем (V, см³), бюретки между контрольными отметками шкалы бюретки и время (т, с) прохождения пленки (пузырька) между ними, можно определить расход газа (Q, см³/мин), для условий измерения по формуле:

$$Q = \frac{V}{\tau}$$
 (A.1)

Для приведения расхода газа к нормальным условиям и введения поправок с целью исключения систематических составляющих погрешности необходимо дополнительно измерить атмосферное давление и температуру окружающего воздуха, после этого вычислить приведенный расход газа по формуле:

$$Q_0 = K \cdot k \cdot a \frac{V \cdot (P + \Delta P)}{(273.16 + t) \cdot \tau}, \qquad (A.2)$$

где Q_0 – расход газа при температуре 20 °C и атмосферном давлении 101,325 кПа (760 мм рт. ст.), см³/млн;

- K коэффициент, обусловленный выбором единиц измерений давления и учитывающий нормальные условия, равный 23,1442 $\frac{c \cdot K}{MUH \cdot MM}$ рт. ст. и при выражении давления в мм рт. ст. и
- 0,1736 $\frac{c \cdot K}{\text{мин} \cdot \Pi a}$, при выражении давления в Па;
- k поправочный коэффициент, учитывающий изменение объема газа за счет его увлажнения в УИРГ. Значения коэффициента в зависимости от температуры приведены в приложении I Аттестата 5К0.283.000 ДА;
- а коэффициент, учитывающий уменьшение вместимости бюретки за счет объема пленки раствора, покрывающий внутреннюю поверхность бюретки. Значения коэффициента приведены в табл. 2;
 - V объем бюретки между контрольными отметками шкалы, см³;
 - Р атмосферное давление, Па или мм рт. ст.;
 - t температура окружающего воздуха, °С;
- au время прохождения пленки между контрольными отметками шкалы бюретки (среднее значение трех-четырех измерений), с;
 - ΔP показания вакуумметра.

А.2. Условия измерений

- А.2.1. Измерения допускается производить при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35 $^{\circ}$ С и атмосферном давлении от 84 до 106,6 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
- А.2.2. При измерении расхода газа не допускается образования более двух пузырьков.
- А.2.3. Не допускается производить измерение при наличии на стенках бюретки пены, пузырьков, а также во время стекания раствора по стенкам бюретки.


А.3. Подготовка к измерению

- А.З.1. Перед проведением измерения тщательно промойте бюретку 3, тройник 4 и камеру 1.
- А.3.2. Приготовьте 10-15 % раствор ПМС или мыльный раствор. Для приготовления мыльного раствора 50 г измельченного в мелкую стружку бесщелочного мыла поместите в химический стакан вместительностью 500 мл и добавьте 300-350 мл дистиллированной воды. Стакан с

приготовленной смесью медленно нагрейте (не доводя до кипения) до полного растворения мыла при помешивании.

Дайте раствору остыть. Полученную густую массу можно хранить в закрытом сосуде в течение 3-4 мес. Перед употреблением из полученной массы приготовьте 5 % раствор. Навеску поместите в химический стакан вместимостью 300 л, добавьте дистиллированной воды, нагретой до плюс 50-60°С, перемешайте до полного растворения. При необходимости немного подогрейте. Кипятить разбавленный мыльный раствор не допускается.

- А.З.З. Заполните приготовленным раствором колбу 10. Трубку для слива раствора в нижней части камеры закройте герметично заглушкой 13 с прокладкой.
- А.3.4. Отсоедините трубку, соединенную со штуцером «ВЫХОД ГАЗА» датчика гигрометра, и тройника (из комплекта его монтажных частей). К штуцеру «ВЫХОД ГАЗА» датчика подсоедините трубку, соединенную с колбой 10, а к штуцерам тройника трубку, подсоединенную к камере 1 и трубку, подсоединенную к штуцеру «ВХОД» ПРГ (побудителя расхода газа).

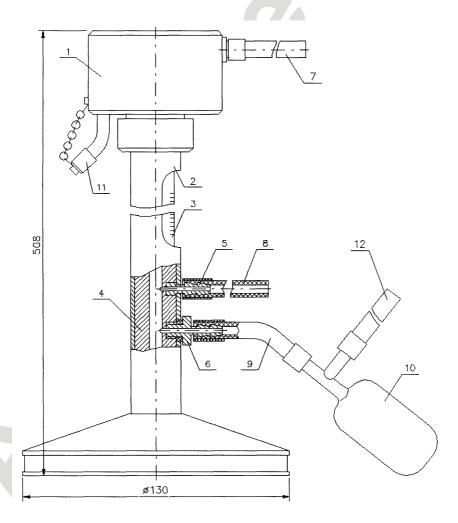

1 — камера; 2 — кожух; 3 — бюретка; 4 — тройник; 5, 6 — штуцеры; 7,8,9,12 — трубки; 10 — колба; 11 — заглушка.

Рисунок А.1. Устройство для измерения расхода газа УИРГ-2Р

А.4. Выполнение измерения

А.4.1. Подключите гигрометр к сети переменного тока.

Подайте на штуцер «ВХОД ГАЗА» гигрометра анализируемый газ, а на штуцер «ВХОД ВОЗДУХА» побудителя расхода — сухой сжатый воздух. Приподнимая колбу 10, добейтесь образования серии пленок (пузырьков) для смачивания внутренней поверхности бюретки. Если кривизна пузырьков (определенная визуально) при прохождении нижней и верхней контрольных отметок шкалы бюретки одинаковые, то внутренняя поверхность бюретки считается нормально смоченной.


- А.4.2. Получите один пузырек и с помощью секундомера определите время прохождения пузырька между контрольными отметками шкалы бюретки. Пуск секундомера производить в момент прохождения пузырьком нижней контрольной отметки, а остановку в момент прохождения верхней контрольной отметки.
- А.4.3. При отсчете по бюретке глаз наблюдателя должен находиться на одном уровне с пузырьком.
- А.4.4. Время прохождения пузырька между контрольными отметками шкалы бюретки определите как среднее арифметическое из четырех-пяти измерений.
- А.4.5. Измерьте температуру окружающего воздуха и в документе «Устройство для измерений расхода газа типа УИРГ. Аттестат методики выполнения измерений расхода газа» 5КО. 283.000 ДА найдите соответствующие измеренной температуре значение коэффициента k.
- А.4.6. Вычислите расход газа приведенный к нормальным условиям по формуле (A.2).
- А.4.7. По окончании измерения снимите заглушку 13 и слейте из камеры 1 появившийся в ней раствор.

Приложение **Б** (рекомендуемое)

Значения влажности газов в разных единицах измерений (+20 °C, 760 мм рт. ст.)

Точка росы, °С	млн ⁻¹ (по объему)	MГ/M³	Точка росы, °С	млн ⁻¹ (по объему)	MГ/M³
- 110	0,00134	0,001	- 64	6,10	4,56
- 108	0,00238	0,00178	- 62	8,07	6,04
- 106	0,0037	0,00277	- 60	10,6	7,925
- 104	0,0057	0,00426	- 58	14,0	10,480
- 102	0,00855	0,00640	- 56	18,3	13,69
- 100	0,0130	0,00973	- 54	23,4	17,5
- 98	0,0197	0,01474	- 52	31,1	23,32
- 96	0,0290	0,0217	- 50	39,4	29,50
- 94	0,0434	0,0325	- 48	49,7	37,19
- 92	0,0632	0,0518	- 46	63,2	47,2
- 90	0,0923	0,069	- 44	80,00	59,85
- 88	0,134	0,100	- 42	101	75,55
- 86	0,184	0,138	- 40	127	95,0
- 84	0,263	0,197	- 38	159	118,9
- 82	0,382	0,286	- 36	198	148,3
- 80	0,526	0,394	- 34	246	184,6
- 78	0,747	0,558	- 32	340	254,2
- 76	1,01	0,755	- 30	376	281,4
- 74	1,38	0,854	- 28	462	345,8
- 72	1,88	1,408	- 26	566	423,8
- 70	2,55	1,910	- 24	691	517,0
- 68	3,44	2,576	- 22	841	629,0
- 66	4,60	3,07	- 20	1020	763,0

Приложение В (рекомендуемое) Устройство осушителя

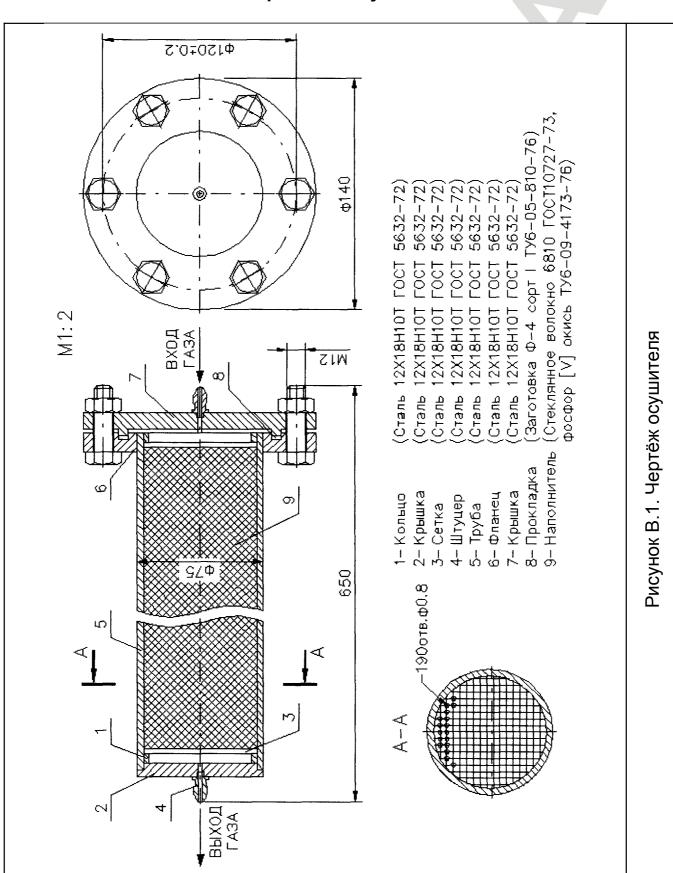

Приложение Д (рекомендуемое)

Форма протокола


Город «_	200 г.
ПРОТОКОЛ поверки (калибровки) гигрометра БАЙ	КАЛ-2ВМ
Заводской № Предприятие-изготовите	ель
Дата выпуска	
дата поверки (калиоровки)	
1. Внешний осмотр и проверка комплектно соответствует (не нужное зачеркнуть) 2. Опробование	сти соответствует, не
2.1. Электрическое сопротивление изоляции	
2.2. Герметичность газовой системы гигроме	
давлении кПа, спад давления за 15 мин _	
2.3. Проверка функционирования гигрометра	– функционирует, не
функционирует (ненужное зачеркнуть). 2.4. Проверка устройства сигнализации	4 O HOMODOODHOOTH
чувствительного элемента – функционирует, не фун	
зачеркнуть).	inductivipy of the fry inde
2.5 Показание гигрометра при котором вкл	почается сигнальная
лампа "ПЕРЕГРУЗКА" млн ⁻¹ .	
3. Значения метрологических характеристик	
3.1. Значение основной приведенной погрешно	сти%
3.1.1. Приведенная погрешности $\delta_{ ext{lo}}$ и $\delta'_{ ext{lвых}}$	%.
3.1.2. Приведенная погрешность $\delta_{ exttt{Q}}$	<u></u> %.
3.1.3. Приведенная погрешность δ_{Φ}	<u> </u>
3.1.4. Приведенная погрешность δ _н	
3.1.5. Основная приведенная погрешность опр	
образцового генератора влажного газа РОДНИК-2 _ 3.2. Погрешность срабатывания устройс	%,
превышении заданного значения ОДВ в %.	
3.3. Время установления показаний	мин.
3.4. Проверка устройства сигнализации о диаг	пазоне измерения ОДВ
по выходному унифицированному сигналу	– соответствует, не
соответствует (ненужное зачеркнуть).	

		5K1.550.151
4. Заключение		
Поверитель	Ф.И.О.	
подпись	Ф.И.О.	
Оттиск поверительного клейма		
	«»	200 r
Z. O		

Приложение Е (обязательное)


Схемы электрические жгутов

Жгут N1

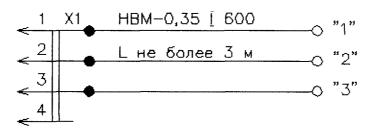


X1 — Вилка ОНЦ-РГ-09-4/18-В12 6РО.364.082 ТУ Концы проводов зачистить и облудить припоем. Способ маркировки по усмотрению потребителя

Жгут N2

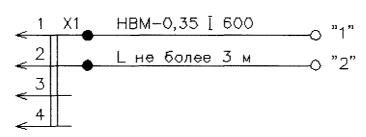

X1— Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14-В12 бРО.364.082 ТУ Концы проводов зачистить и облудить припоем. Способ маркировки по усмотрению потребителя

 Кабель "Сеть"



X1 - Вилка сетевая

Х2 - Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14-Р12 бРО.364.082 ТУ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Ne M3M.	№№ листов (страниц)					Входящий №			
	изме- нен- ных	за- ме- нен- ных	НО- ВЫХ	анну- лиро- ван- ных	Всего листов (страниц) № докум.	№ докум.	сопроводи- тельного документа и дата	Подпись	Дата